

MP SENSOR



9999602_Nano_IOL_qs_2_a

NANO Quickstart

MP-Sensor GmbH
Albstraße 13
D-73765 Neuhausen a.d.F.
www.mp-sensor.de

Printed in Germany (2022-12) • All rights reserved Subject to change without notice



DEUTSCH

Dieses Dokument ist als Quickstart und Betriebsanleitung ausgelegt. Weitere Dokumentation und Downloads zum Produkt finden Sie unter www.mp-sensor.de.

Sicherheit

- Das Gerät nicht im Bereich des Personen- und Maschinenschutzes einsetzen.
- Der NANO ist kein Sicherheitsmodul gemäß EU-Maschinenrichtlinie.
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- Der maximal zulässige Überdruck darf nicht überschritten werden.
- Beachten Sie zudem die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.
- Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Eingriffe und Änderungen am Gerät sind unzulässig.
- Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen.
- Unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu Funktionsstörungen in Ihrer Applikation führen.
- Drucksensoren der Serie NANO sind für gefilterte, trockene oder geölte Druckluft und neutrale Gase bestimmt.

Wartung

Der NANO ist wartungsfrei. Wir empfehlen:
► Verschraubungen und Steckverbindungen sind in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

Rücksendung

Säubern Sie ausgebauten Geräte vor der Rücksendung, um unsere Mitarbeiter und die Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoffreste zu schützen. Eine Überprüfung ausgefallener Geräte kann nur erfolgen, wenn ein vollständig ausgefülltes Rücksendeformular vorliegt. Eine solche Erklärung beinhaltet alle Materialien, welche mit dem Gerät in Berührung kamen, auch solche, die zu Testzwecken, zum Betrieb oder zur Reinigung eingesetzt wurden.

Entsorgung

Entsorgen Sie Geräteteile und Verpackungsmaterialien entsprechend den einschlägigen landes- und regionalen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften des Anliefergebietes. Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

ENGLISH

This document is designed to be a quickstart and an operating manual. Further documentation and downloads for the product can be found at www.mp-sensor.de/en.

Safety Notes

- Do not use the device in the area of personal and machine safety.
- The NANO is not a safety module according to the EU Machinery Directive.
- Connection, mounting, and setting may only be performed by trained specialists.
- The maximum permitted overpressure must not be exceeded.
- Also comply with the national safety and accident prevention regulations.
- Repairs may only be carried out by the manufacturer. Any intervention in or changes to the device are not permitted.
- Wiring work and the opening and closing of electrical connections may only be carried out when the power is switched off.
- Incorrect handling or improper use can lead to malfunctions in your application.
- Pressure sensors of the NANO series are intended for filtered, dry or lubed compressed air & neutral gases.

Maintenance

The NANO is maintenance-free. We recommend:
► checking the screw connections and plug-in connections regularly.

Returns

Clean removed devices before returning them in order to protect our employees and the environment from hazards caused by adhering residual measuring material. A check of faulty devices can only be examined when accompanied by a completed return form. This form includes information about all materials which came into contact with the device, including those which were used for testing purposes, operation, or cleaning.

Disposal

Dispose of device components and packaging materials in accordance with the relevant national waste treatment and disposal regulations of the delivery area. The devices must be disposed of properly and do not belong in regular domestic waste.

Elektrischer Anschluss

- Betreiben Sie den NANO nur über eine Versorgung mit sicherer Trennung vom Netz (PELV nach DIN VDE 0100-410, IEC 60364-4-41, HD 60364-4.41, EN 60079-14). Der Stromkreis muss potenzialfrei sein.
- Montieren Sie den M8-Steckanschluss sorgfältig, um die Schutzart IP65 sicherzustellen.
- Beachten Sie die Pin-Belegung (siehe unten).
- Der Drucksensor besitzt zwei Signalausgänge, die gemäß Pin-Belegung verdrahtet werden können.

Kontakt / Contact	Benennung/ Identification	Aderfarbe/ Wire Color	Beschreibung/ Description
1	UB+	braun / brown	Versorgungsspannung / Power supply
2	OUT 2	weiß / white	Digitaler Ausgang 2: PNP / Digital Output 2: PNP
3	0 V	blau / blue	Masse, Bezugsmasse für Stromausgang / Ground, reference ground for current output
4	OUT 1 / IO-Link	schwarz / black	Digitaler Ausgang 1: PNP / Digital Output 1: PNP

Einbaubedingungen

Bei Montage/Demontage des Sensors muss die Anlage drucklos sein.

- Den Montageort leicht zugänglich und möglichst frei von Vibrationen halten.
- Umgebungstemperatur beachten ("Technische Daten").
- Geräte nicht an einer Stelle montieren, an der hohe Druckimpulse wirken können.
- Das maximale Anziehdrehmoment bei der Befestigung des Sensors beträgt 2,5 Nm

Electrical connection

- Only operate the NANO via a supply with secure disconnection from the circuit (PELV according to DIN VDE 0100-410, IEC 60364-4-41, HD 60364-4.41, EN 60079-14). The power circuit must be potential free.
- Carefully mount the M8-plug connector, in order to ensure the enclosure rating IP65.
- Consider the pin assignment (see below).
- The pressure sensor has two signal outputs which can be wired according to the pin-assignment.

Inbetriebnahme

Spannung anlegen (Displayanzeige leuchtet). Der Reihe nach erscheinen folgende Informationen:

888 | P20 | bA | --- | 000

Segment Typ Druck-einheit Mess-Mode

► Anzeige nullen:

- => Schalter befindet sich im Mess-Modus
- => Mode-Taste 3 sec. Gedrückt halten
- => Anzeige wird zu null gesetzt

Start-Up

Apply voltage (display lights up). The following information appears in sequence:

888 | P20 | bA | --- | 000

Segment Type Pressure unit Measure Mode

► Setting display to zero:


- => Operate switch in Measure mode
- => Keep Mode button pressed for 3 sec.
- => Display is set to zero

Bedienung

- Unterstehend ist der NANO in seinem grundsätzlichen Aufbau dargestellt. Erkennbar sind das Display, 3 LEDs sowie 3 Tasten.
- Die LEDs 1 und 2 leuchten bei geschaltetem Ausgang gelb auf. Die dritte LED informiert über eine aktive IO-Link Kommunikation und ist daher auf dem Sensor mit IO bezeichnet. Diese LED blinks green.
- Die drei Tasten stellen von links nach rechts die DOWN-, MODE- und UP-Taste dar.

Operation

- The basic structure of the NANO is shown below. The display, 3 LEDs and 3 buttons are visible.
- The LEDs 1 and 2 light up yellow when the output is switched. The third LED provides information about active IO-Link communication and is therefore labeled IO on the sensor. This LED flashes green.
- The three buttons represent the DOWN-, MODE-, and UP-buttons from left to right.

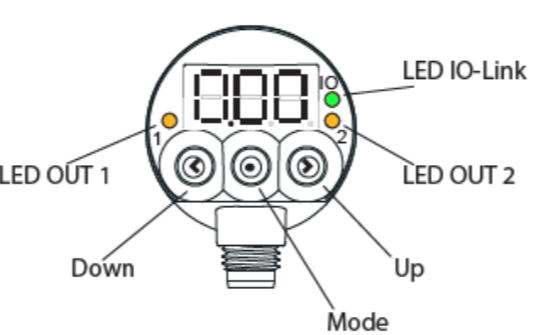

- Der NANO lässt sich über die drei Tasten steuern. Über die UP- und DOWN-Taste kann man sich im Menü bewegen und Werte ändern. Über die MODE-Taste bestätigt man die jeweiligen Menüpunkte oder Werte.
- Möchte man einen Menüpunkt verlassen, so muss man mit der UP- und DOWN-Taste den Punkt "rEt" (return) anwählen und diesen mit der MODE-Taste bestätigen.
- The NANO can be controlled via the three buttons. The UP- and DOWN-button can be used to move through the menu and change values. The MODE-button is used to confirm the respective menu items or values.
- If you want to leave a menu item, you have to select the item "rEt" (return) with the UP- and DOWN-button and confirm it with the MODE-button.

Einstell-Beispiel

► Ausgang 2 (ou2) soll folgende Einstellungen erhalten:

- Window-Comparator-Mode
- Obere Schwelle: 5,0 bar
- Untere Schwelle: 3,0 bar
- Schaltfunktion: Schließer (NO)
- Einschaltverzögerung: 0 sec
- Ausschaltverzögerung: 0 sec

► Programmierschritte (vom Mess-Modus aus):

- MODE-Taste → Anzeige ou1
- UP-Taste → Anzeige ou2
- MODE-Taste → Anzeige HY2
- DOWN-Taste → Anzeige cP2 blinks
- MODE-Taste → Anzeige cP2
- UP-Taste → Anzeige FH2
- MODE-Taste → Anzeige FH2 blinks
- UP-Taste → Anzeige FL2
- MODE-Taste → Anzeige FL2 blinks

► Output 2 (ou2) shall have the following settings:

- Window Comparator Mode
- Upper threshold: 5,0 bar
- Lower threshold: 3,0 bar
- Switching logic: normally open (NO)
- Closing delay: 0 sec
- Release delay: 0 sec

► Programming procedure (you are in Measure-Mode):

- MODE-button → Display ou1
- UP-button → Display ou2
- MODE-button → Display HY2
- DOWN-button → Display cP2
- MODE-button → Display cP2
- UP-button → Display FH2
- MODE-button → Display FH2
- UP-button → Display FL2
- MODE-button → Display FL2

Adjusting upper threshold to 5.0 bar with UP/DOWN-button and confirming with MODE-button.


Adjusting lower threshold to 3.0 bar with UP/DOWN-button and confirming with MODE-button.

i) With UP-button to rEt and confirming with MODE-button.


With UP-button to rEt and confirming with MODE-button (back to Measure-Mode).

Maßzeichnungen (mm)

M8
Elektro-Anschluss /
Electrical connection

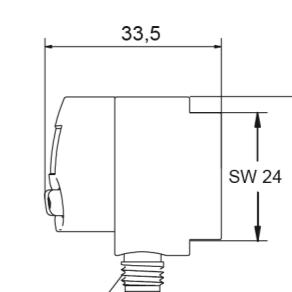

Dimensional drawings (mm)

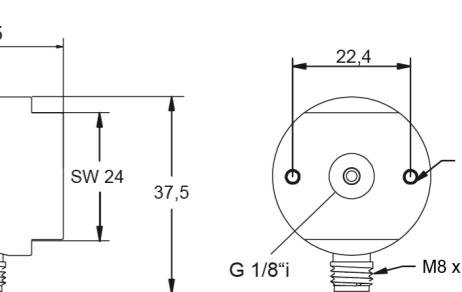

Technische Daten

Bauform	Mit digitaler Anzeige	Type	With digital display
Messbereich	-1...0 bar, -1...3 bar, -1...1 bar, -1...10 bar, 0...10 bar, 0...12 bar	Measuring range	-1...0 bar, -1...3 bar, -1...1 bar, -1...10 bar, 0...10 bar, 0...12 bar
Ausgang	2x Schaltsignal (PNP)	Output	2x switching signal (PNP)
Kommunikations-schnittstelle	IO-Link	Communication interface	IO-Link
Ausgangsstrom	max. 250 mA je Ausgang	Output current	max. 250 mA per output
Schaltlogik	NO / NC (programmierbar)	Output function	NO / NC (programmable)
Schaltfrequenz	200 Hz	Switching frequency	200 Hz
Ansprechzeit	< 2,5ms	Response time	< 2,5ms
Genauigkeit	±0,5% FS	Accuracy	±0,5% FS
Material (Prozessanschluss)	Aluminium eloxiert	Material (process connection)	Anodized aluminum
Betriebsspannung	10...30 VDC	Operating voltage	10...30 VDC
Eigenstrom-aufnahme	< 15 mA (< 3 mA Energiesparmodus)	Current consumption	< 15 mA / < 3 mA (power saving mode)
Kurzschluss-/ Verpolungsschutz	ja / ja	Short-circuit / reverse polarity protection	yes / yes
Material (Häuse)	Kunststoff PC, Aluminium eloxiert	Material (housing)	Plastic PC, Anodized aluminum
Schutzart	IP65	Protection rating	IP65
Betriebsmedium	Gefilterte, trockene oder geölte Druckluft und neutrale Gase	Suitable media	Filtered, dry or oiled air & non-corrosive gases
Gewicht	35 g	Weight	35 g

